



КОМПЛЕКТ ТМК-1

для подключения саморегулирующихся
нагревательных кабелей серии СМК



Комплект ТМК-1

Комплект ТМК-1 предназначен для подключения саморегулирующихся нагревательных кабелей серии СМК к силовому кабелю сечением 3х1,5-2,5 мм² и оконцевания непосредственно на объекте с использованием огневых работ или работ со строительным феном. Максимальная рабочая температура 125 °С. Также может использоваться для ремонта или наращивания длины секции.

Состав комплекта:

Поз.	Описание	Кол-во, шт
1	ГМЛ (о) 1,5–2,5	2
2	ГМЛ (о) 2,5–6,0	1
3	ТТК 6/1,5 — 50 мм	3
4	ТТК (4:1) 6/1,5 — 40 мм	3
5	ТТК (4:1) 12/3 — 15 мм	1
6	ТТК (4:1) 16/4 — 100 мм	1
7	ТТК (4:1) 20/5 — 166 мм	1
8	СТТК-22/6 (3:1) — 200 мм	1
9	Винт М6х20 оцинк.	2
10	Шайба гровер М6 оцинк.	2
11	Гайка самоконтрящаяся оцинк. М6	2
12	Шайба кузовная оцинк. М6	2
13	Наконечник ТМЛС 4-6	2

Приспособления и инструменты для монтажа:

1. Линейка метрическая
2. Нож монтажный
3. Бокорезы
4. Плоскогубцы
5. Кримпер для обжима неизолированных гильз
6. Строительный фен или газовая горелка
7. Стрипер для снятия изоляции
8. Тонкогубцы

МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ. РЕМОНТ ИЛИ НАРАЩИВАНИЕ СЕКЦИИ КАБЕЛЯ.

(!) Если вы используете внешнюю оплетку для крепления кабеля в водосточной трубе, пропустите действия на рис. 1 (см. приложение 1).

Надеть на греющий кабель термоусадку СТТК-22/6 (3:1) — 200 мм (поз.8) (см. рис. 1).

 


Рис. 1

Сдвинуть внешнюю оплетку. Надеть на греющий кабель термоусадку ТТК (4:1) 20/5 — 166 мм (поз. 7), затем термоусадку ТТК (4:1) 16/4 — 100 мм (поз. 6) (см. рис. 2).

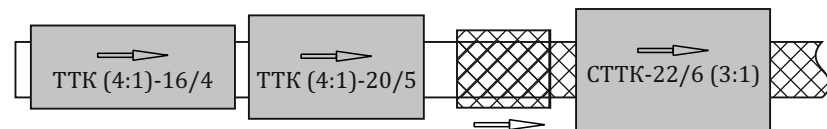


Рис. 2

Разрезать ножом и снять оболочку с конца греющего кабеля. Расплести оплетку заземления, не сильно скрутить в жгут и отогнуть в сторону (см. рис. 3).

 


Рис. 3

Разрезать ножом изоляцию кабеля и снять ее, оставив 10 мм (см. рис. 4).

 


Рис. 4

Кусачками сделать надрезы с торца и вытянуть плоскогубцами токопроводящие жилы из матрицы, затем обрезать ее по уровню изоляции (см. рис. 5).



Рис. 5

Надеть на жилы гильзы ГМЛ (0) 1,5–2,5 (поз. 1), обжать кримпером (см. рис. 6)

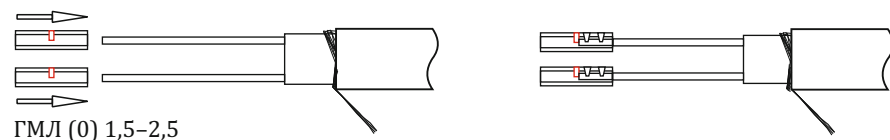


Рис. 6

Надеть трубки ТТК 6/1,5 — 50 мм (поз.3) на оголенные жилы, усадить феном или горелкой (см.рис.7).

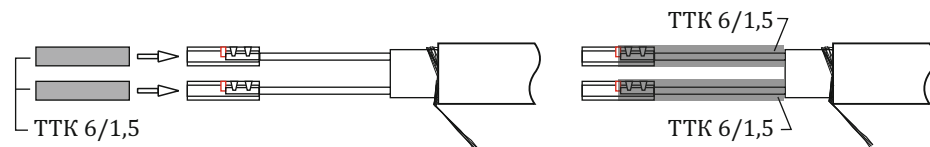


Рис. 7

На скрученную в жгут оплетку заземления надеть гильзу ГМЛ (0) 2,5–6,0 (поз.2), обжать кримпером (см.рис.8).

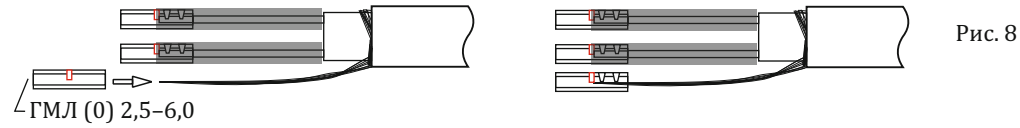


Рис. 8

Надеть трубку ТТК 6/1,5 — 50 мм (поз.3), усадить феном или горелкой (см.рис.9).

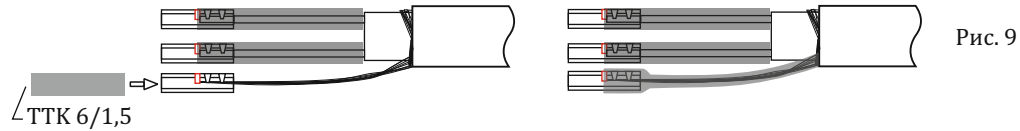


Рис. 9

Надеть трубку ТТК 12/3 — 15 мм (поз.5), усадить горелкой или феном, обжать тонкогубцами трубку между жил для достижения герметичности (см. рис.10).

 


Рис. 10

Надеть трубки ТТК (4:1) 6/1,5 — 40 мм (поз. 4). (см. рис.11).

*При ремонте или наращивании греющего кабеля оба конца греющего кабеля разделяются и муфтируются одинаково.

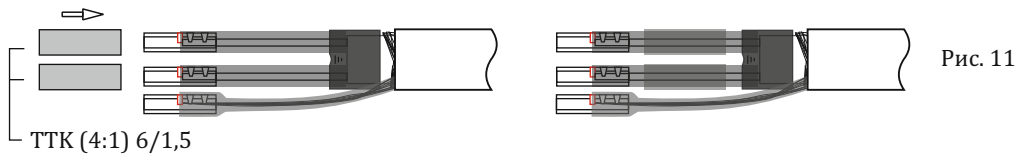


Рис. 11

Снять изоляцию с силового кабеля и зачистить концы на 7 мм. Вставить концы силового кабеля L и N в гильзы и обжать. Надвинуть термоусадки (поз. 4) на гильзы и усадить температурой 120°C (см. рис. 12).

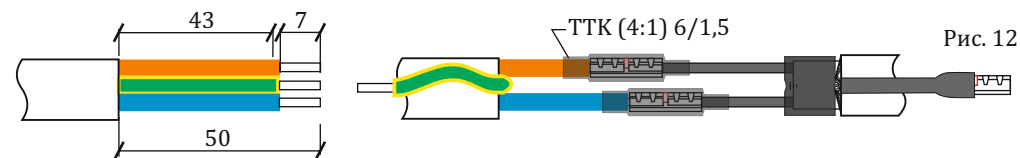


Рис. 12

Надвинуть термоусадку с клеевым слоем ТТК (4:1) 16/4 — 100 мм (поз. 6) и усадить ее температурой 120°C (см. рис. 13).

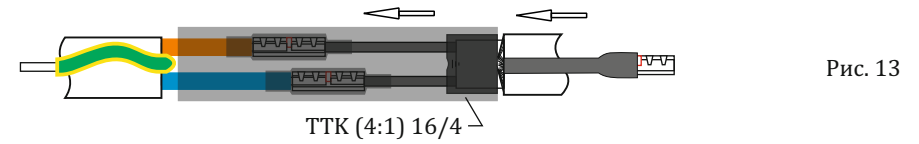


Рис. 13

Соединить РЕ-жилу с оплеткой гильзой ГМЛ (0) 2,5–6,0 (поз. 2) и обжать (см. рис. 14).

 


Рис. 14

Надвинуть термоусадку с клеевым слоем ТТК (4:1) 20/5 — 166 мм (поз. 7) и усадить строительным феном (см.рис. 15).



Рис. 15

(!) Если вы используете внешнюю оплетку для крепления кабеля в водосточной трубе, пропустите действия на рис. 16-17 (см. приложение 1).

Сдвинуть верхнюю оплетку в исходное положение. Надвинуть на муфту термоусадку СТТК-22/6 (3:1) (поз.8), усадить феном (рис. 16).

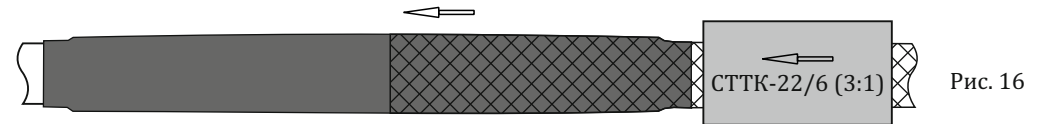


Рис. 16

Итоговый вариант (рис. 17).



Рис. 17

МОНТАЖ КОНЦЕВОЙ ЗАДЕЛКИ

Состав комплекта для оконцевания:

Поз.	Описание	Кол-во, шт
1	Термоусадочная трубка ТТК (4:1)-12/3 (30 мм)	1
2	Термоусадочная трубка ТТК (4:1)-16/4 (45 мм)	1
3	Термоусадочная трубка СТТК-22/6 (3:1) (100 мм)	1
4	Капа термоусаживаемая 20/8	1

Сдвинуть внешнюю оплетку на 15 см. Отрезать 40 мм. кабеля. (см. рис. 18).

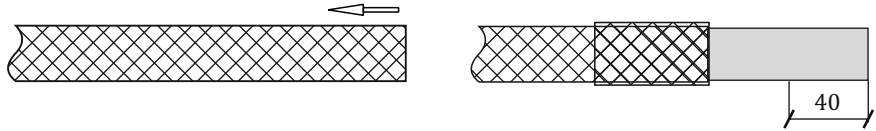


Рис. 18

Аккуратно удалить оболочку кабеля (см. рис.19). Отвести экран назад. (см. рис. 20).

 


Рис. 19

50



Рис. 20

Удалить 25 мм кабеля (см. рис. 21).



Рис. 21

25

Надеть термоусадочную трубку ТТК (4:1)-12/3 (30 мм) (поз.1). Усадить термофеном, обжать кончик трубки плоскогубцами (см. рис. 22).

 


Рис. 22

ТТК (4:1)-12/3

ТТК (4:1)-12/3

Сдвинуть экран обратно, расправить, подогнуть (см. рис. 23).

 


рис. 23 (а)

 


рис.23 (б)

 


рис. 23 (в)

 


рис. 23 (г)

Рис. 23

Надеть термоусадочную трубку ТТК (4:1)-16/4 (45 мм) (поз.2), усадить термофеном, обжать кончик плоскогубцами (см. рис. 24а). Надеть концевую капю (поз. 4), усадить термофеном (см. рис. 24б).

 


Рис. 24(а)

ТТК (4:1)-16/4



Рис. 24(б)

Сдвинуть внешнюю оплетку в исходное положение. Подогнуть излишек внешней оболочки. (см. рис. 25).

 


рис. 25 (а)

 


рис.25 (б)

 


рис. 25 (в)


 


рис. 25 (г)

Рис. 25

 Надвинуть термоусадочную трубку СТТК-22/6 (3:1) (поз.3), усадить, обжать плоскогубцами (см. рис.26).



СТТК-22/6 (3:1)






Рис. 26

(!) Если вы используете внешнюю оплетку для крепления кабеля в водосточной трубе, пропустите действия на рис. 25-26 (см. приложение 1).

Приложение 1


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ В КАЧЕСТВЕ ПОДВЕСА ДЛЯ КАБЕЛЯ В ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЕ

Раздвинуть отверткой проволоку внешней оболочки, согнуть кабель и вытащить его через получившееся отверстие (см. рис. 27 (а), (б)). Надеть на скрученную в жгут внешнюю оплетку наконечник ТМЛС 4-6 (поз.13), опрессовать (см. рис. 27 (в)).

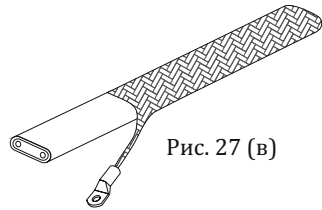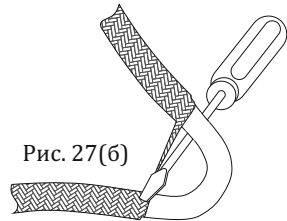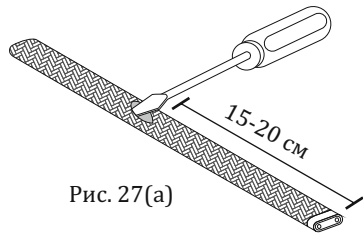


Крепление одной нитки в водосточной трубе

Закрепить кабель на кронштейне T-PLATE в водосточной трубе с помощью винтов М6 (поз.9) (см.рис.28).

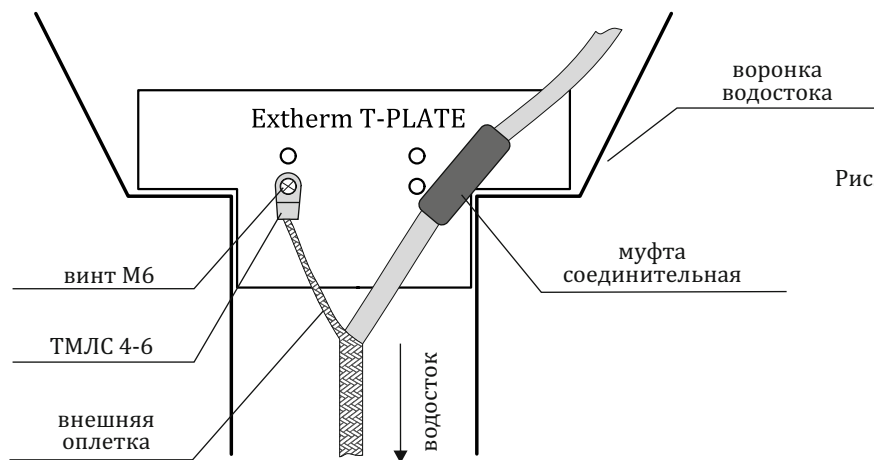

Крепление двух ниток в водосточной трубе

Если кабель будет расположен в водостоке в 2 нитки, аналогичным образом разделить внешнюю оплетку перед концевой муфтой (см. рис. 29).

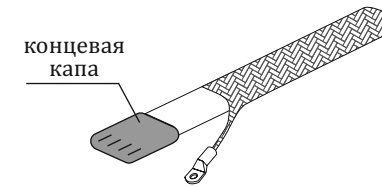

Закрепить кабель на кронштейне T-PLATE в водосточной трубе с помощью винтов М6 (поз.9) (см. рис.30).

